

# СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ТЕПЛОВОЗА ЧМЭ-3 №3939.

Год выпуска: 1982

Последний ремонт в объеме тр-1 1.09.2009г. то-3 26.10.2009г.

Остановлен в ожидании ремонта 29.10.2009г.

Причина остановки: **ОБРЫВ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА КРЫШКИ 3-ГО ЦИЛИНДРА ДИЗЕЛЯ. РАЗРУШЕНИЕ КРЫШКИ ЦИЛИНДРА.**

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Требуется замена:

- коллекторов шахты холодильника;
- секций охлаждения;
- топливоподогревателя;
- секции калорифера;

-НЕОХОДИМА ПОЛНАЯ РЕВИЗИЯ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.

-ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА 1-ой КРЫШКИ ЦИЛИНДРА

-ВОЗМОЖНА ДЕФОРМАЦИЯ ШАТУНА 3-ГО ЦИЛИНДРА

-ОТСУТСТВУЮТ ВСАСЫВАЮЩИЙ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАНА КОМПРЕССОРА.

ТРЕБУЕТСЯ РЕВИЗИЯ РЧО.

Колесные пары;

3 28 52	1 30 56
0 31 59	0 31 57
0 34 57	0 33 58
0 33 56	0 33 59
0 32 58	0 34 58
0 31 58	0 32 57